

AKA  CONTROL

ООО «АКА-контроль»



Толщиномер покрытий магнитный MT2007

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
4	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	9
5	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	10
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
7	ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	16
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	21
9	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	22
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	24
11	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	25
12	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Толщиномер покрытий магнитный МТ2007 (далее по тексту – толщиномер) предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание. Толщиномер предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях на предприятиях машиностроения, энергетики, радиоэлектроники и других отраслей.

1.2 Параметры контролируемого объекта.

1.2.1 Параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения толщиномера, для диапазона 5÷2000 мкм:

- толщина основания – не менее 0,5 мм;
- расстояние от центра преобразователя до края основания – не менее 15 мм;
- радиус кривизны поверхности объекта контроля – не менее 20 мм;
- параметр шероховатости поверхности покрытия и основания – не более R_a10 ;
- температура объекта контроля соответствует температуре окружающего воздуха.

1.2.2 Параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения толщиномера, для диапазона 50÷20000 мкм:

- толщина основания – не менее 1,5 мм;
- расстояние от центра преобразователя до края основания – не менее 25 мм;
- радиус кривизны поверхности объекта контроля – не менее 40 мм;
- параметр шероховатости поверхности покрытия – не более R_a23 ;
- температура объекта контроля соответствует температуре окружающего воздуха.

1.3 Нормальные условия испытаний толщиномера:

- температура окружающего воздуха плюс (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

1.4 Условия эксплуатации толщиномера:

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон измеряемых толщин покрытий:

- от 5 до 2000 мкм (для преобразователя МТ20-02¹);
- от 50 до 20000 мкм (для преобразователя МТ20-20²).

2.2 Предел допускаемой абсолютной погрешности ($\Delta_{\text{п}}$) не превышает величины, рассчитанной по формулам:

$\Delta_{\text{п}} = (0,03 \times L + 1)$ мкм (для диапазона 5÷2000 мкм),

$\Delta_{\text{п}} = (0,03 \times L + 10)$ мкм (для диапазона 50÷20000 мкм),

где L – значение измеренной толщины, мкм.

2.3 Толщиномер обеспечивает возможность регистрации (запоминания) результатов измерений в 8 группах, по 120 значений в каждой группе.

2.4 Толщиномер обеспечивает сохранение калибровочных настроек и зарегистрированных значений при отключении от батареи питания.

2.5 Толщиномер обеспечивает вычисление среднего арифметического, минимального и максимального значений измеряемой толщины покрытия, а также, в режиме запоминания, среднеквадратического отклонения измеренных значений.

2.6 Электрическое питание толщиномера осуществляется от четырех батарей типа А316 общим номинальным напряжением 6 В. Допускаемые отклонения напряжения питания – минус 1 В.

2.7 С целью увеличения времени работы толщиномера от одного комплекта батарей предусмотрено автоматическое отключение питания толщиномера через 2 мин после последнего измерения или нажатия клавиши.

2.8 Ток потребления в рабочем режиме – не более 15 мА без использования подсветки индикатора, не более 50 мА при использовании подсветки.

2.9 Ток потребления в выключенном режиме – не более 100 мкА.

2.10 Время установления рабочего режима – не более 4 с.

2.11 Дискретность отсчета:

- для преобразователя МТ20-02 в диапазоне 5÷100 мкм составляет 0,1 мкм, в диапазоне 100÷2000 мкм составляет 1 мкм;

¹ МТ20-02 является новым названием преобразователя МТ2-01.

² МТ20-20 является новым названием преобразователя МТ20-01.

- для преобразователя МТ20-20 в диапазоне $50 \div 10000$ мкм составляет 1 мкм, в диапазоне $10000 \div 20000$ мкм составляет 10 мкм.

2.12 Продолжительность непрерывной работы от комплекта свежих батарей – не менее 20 ч.

2.13 Продолжительность хранения толщиномера при подключенных батареях до полного разряда батарей – не менее 6 мес.

2.14 Габаритные размеры: электронного блока, не более:

- длина – 180 мм;
- ширина – 100 мм;
- высота – 45 мм;

преобразователя на диапазон $5 \div 2000$ мкм, не более:

- диаметр – 15 мм;
- длина – 60 мм;

преобразователя на диапазон $0,05 \div 20$ мм:

- диаметр – 18 мм;
- длина – 100 мм.

Длина кабеля преобразователя не менее 1,0 м.

2.15 Масса не более 0,5 кг.

2.16 Средняя наработка на отказ – не менее 12500 ч.

2.17 Среднее время восстановления работоспособности – не более 4 ч.

2.18 Средний срок службы – не менее 5 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Толщиномер состоит из электронного блока и сменного преобразователя, соединенных посредством кабеля.

3.2 Комплект поставки толщиномера приведен в таблице (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 Комплект поставки толщиномера

Наименование и условное обозначение	Кол-во (шт)
Блок электронный	1
Преобразователь МТ20-02	*
Преобразователь МТ20-20	*
Мера толщины	1
Образец основания (Ст20)**	1
Кабель RS-232 для подключения к компьютеру***	1
Дискета с программным обеспечением***	1
Сумка	1
Руководство по эксплуатации	1
Свидетельство о первичной поверке	1
<i>*Количество и тип преобразователей определяется требованиями заказчика и указываются в разделе 9 «Свидетельство о приемке».</i>	
<i>** Только с преобразователем МТ20-02.</i>	
<i>*** Кабель для подключения к компьютеру и дискета с программным обеспечением поставляются по требованию заказчика.</i>	

4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 В электронном блоке толщиномера покрытий МТ2007 используется программное обеспечение (далее ПО) «Управляющая программа процессора, входящего в аппаратную часть магнитного толщиномера МТ2007, и осуществляющая измерение аналогового сигнала, линейаризацию переходной характеристики датчика, математические операции и управление периферийными устройствами» (сокращенное наименование – ПО «МТ2007»).

4.2 Номер используемой версии ПО «МТ2007» – 4.11 и выше.

4.3 ПО «МТ2007» выполняет следующие основные функции:

- управление электронным блоком толщиномера;
- изменение настроек, режимов работы толщиномера;
- управление сбором и анализом данных;
- вычисление среднего арифметического, минимального и максимального значений измеряемой толщины покрытия, а также среднего квадратичного отклонения измеренных значений;
- калибровка электронного блока;
- отображение результатов измерений на индикаторе толщиномера.

4.4 Для калибровки электронного блока толщиномера, а также для осуществления передачи результатов измерений в персональный компьютер используется ПО «RSLink».

4.5 Защита ПО «МТ2007» от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Принцип работы толщиномера основан на регистрации ЭДС, возникающей в измерительной обмотке магнитоиндукционного преобразователя дифференциального типа при его установке на ферромагнитное основание объекта контроля. Уровень ЭДС зависит от величины зазора между рабочей частью преобразователя и ферромагнитным основанием. В общем случае данная зависимость является нелинейной функцией.

5.2 Конструктивно толщиномер включает в себя электронный блок, выполненный в корпусе из ударопрочного пластика, и магнитоиндукционный преобразователь, подключаемый к электронному блоку с помощью кабеля.

5.3 Электронный блок обеспечивает измерение ЭДС на сигнальной и опорной обмотках, линеаризацию передаточной характеристики измерительного тракта, статистическую обработку и вывод результата измерения на двухстрочный жидкокристаллический индикатор.

5.4 На лицевой панели электронного блока расположены герметично защищенные:

- жидкокристаллический двухстрочный цифровой индикатор для отображения результатов измерения и режимов работы толщиномера;
- клавиатура управления толщиномером (Рисунок 5.1).

На тыльной стороне корпуса электронного блока расположена крышка батарейного отсека. На верхнем торце электронного блока расположены – разъем для подключения преобразователя и разъем для соединения с компьютером (устанавливается по требованию заказчика).

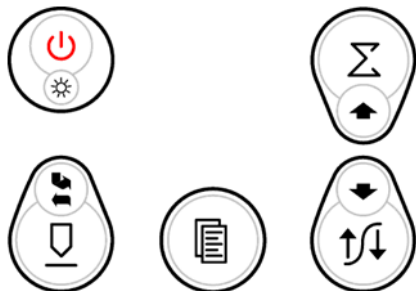


Рисунок 5.1 Клавиатура управления толщиномером

5.5 В комплект поставки толщиномера входят:

- мера толщины, предназначенная для калибровки и проверки работоспособности толщиномера. Мера толщины представляет собой диэлектрическую пластину толщиной от 100 мкм до 10000 мкм (10мм) в зависимости от типа преобразователя;
- образец основания, предназначенный для калибровки при подготовке толщиномера к работе и при проверке его работоспособности. Образец основания необходимо использовать только в том случае, если использование объекта контроля в качестве основания не представляется возможным.

5.6 Толщиномер имеет следующие режимы работы: «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ», «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ», «КАЛИБРОВКА», «ГРАДУИРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ», «РЕГИСТРАЦИЯ», «ПРОСМОТР ПАМЯТИ», «СОЕДИНЕНИЕ С ПК».

5.6.1 Режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» – основной режим работы толщиномера. Предусматривает получение результатов измерений непосредственно в единицах длины (мкм, мм) во всем диапазоне измеряемых толщин. Измерения производятся после каждой установки преобразователя на объект. Значения толщины фиксируются и подвергаются статистической обработке (вычисление арифметического, минимального и максимального значений).

5.6.2 Режим «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» отображает текущее значение толщины покрытия в реальном времени и обеспечивает обновление результата с периодичностью не менее 4-х раз в секунду. Предназначен для контроля особых участков объекта и для комплексной проверки работоспособности толщиномера.

5.6.3 Режим «КАЛИБРОВКА» предназначен для калибровки толщиномера по образцовой мере толщины покрытия, входящей в комплект поставки толщиномера либо по образцовому участку контролируемого объекта. Позволяет уменьшить влияние температурных эффектов и магнитных свойств материалов основания и покрытия на результаты измерений.

5.6.4 Режим «ГРАДУИРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ» позволяет при наличии образцовых мер толщины покрытия и основания составить таблицу опорных точек градуировочной (передаточной) характеристики преобразователя. Пригоден для адаптации

толщиномером к особым условиям контроля – влияние краевого эффекта, нестандартные ферромагнитные свойства основания и покрытия, контроль в узком диапазоне толщин с максимальной точностью.

5.6.5 Режим «РЕГИСТРАЦИЯ» предназначен для запоминания результатов измерений в энергонезависимую память. Работает только в сочетании с режимом «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». При входе в режим необходимо выбрать для записи одну из 8 групп, емкость каждой группы составляет 120 значений. Для каждой группы накапливается сводная статистическая информация: количество измерений в группе, среднее арифметическое, минимальное и максимальное значения, среднеквадратическое отклонение.

5.6.6 Режим «ПРОСМОТР ПАМЯТИ» реализует возможность пролистывания зарегистрированных значений каждой из 8 групп и просмотр сводной статистической информации по группе.

5.6.7 Режим «СОЕДИНЕНИЕ С ПК» позволяет считать зарегистрированные значения в компьютер для дальнейшей обработки и печати на принтере.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Толщиномер обслуживается одним оператором, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

6.2 Выдержать толщиномер после транспортирования или хранения при температуре воздуха ниже 0 °С перед распаковкой в теплом сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С в течение 2 ч.

6.3 Выдержать толщиномер после транспортирования или хранения при температуре воздуха выше плюс 40 °С после распаковки в теплом сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С в течение не менее 4 ч.

6.4 Произвести внешний осмотр толщиномера, при котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- толщиномер должен быть укомплектован в соответствии с разделом 3;
- заводской номер толщиномера должен быть хорошо различим и соответствовать приведенному в разделе 10;
- электронный блок, преобразователь и кабель преобразователя не должны иметь механических повреждений и дефектов покрытий, при которых их эксплуатация недопустима.

6.5 Установить батареи, соблюдая полярность.

6.6 Подключить преобразователь к электронному блоку.

6.7 Включить толщиномер продолжительным нажатием на клавишу «Питание». После отображения информационной заставки с названием фирмы-изготовителя, названием прибора и номером версии встроенного программного обеспечения, на дисплей будет выведено текущее напряжение батареи питания. В случае недостаточного напряжения питания на дисплее будет отображено сообщение «РАЗРЯД», сопровождающееся звуковым сигналом. В таком случае батареи необходимо заменить. Во время эксплуатации толщиномера с разряженными батареями на протяжении всего сеанса работы будет звучать прерывистый звуковой сигнал. Погрешность измерений при этом может превышать величину, указанную в п.2.2.

Таблица 6.1 Функции клавиш толщиномера в режиме измерения




Клавиша	Название	Основная функция*	Дополнительная функция**
	Питание	Подсветка	Вкл / Выкл
	Калибровка	Калибровка	Градуировка преобразователя
	Память	Регистрация	Просмотр памяти
	Режим	Дискретный / Непрерывный режим	Выбор градуировочной таблицы
	Статистика	Переключение статистики	Сброс статистики
<p>*для доступа к основной функции клавиши необходимо использовать краткое нажатие (менее 0,8 сек)</p> <p>**для доступа к дополнительной функции клавиши необходимо использовать продолжительное (более 2 сек) нажатие</p>			

6.8 При включении толщиномера производится автоматическая настройка измерительного тракта. При этом необходимо держать преобразователь на расстоянии не менее 10 см от ферромагнитных объектов, кроме того рекомендуется сохранять пространственную ориентацию преобразователя, используемую при дальнейшем измерении.

6.9 Дождаться окончания автоматической настройки преобразователя (~1 с) и перехода толщиномера в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

Толщиномер готов к работе.

Таблица 6.2 Функции клавиш толщиномера в режиме ввода значений

Клавиша	Название	Основная функция*	Дополнительная функция**
	Ввод	Ввод	Отмена
	Вверх	Увеличение	<автоповтор>
	Вниз	Уменьшение	<автоповтор>
<p>*для доступа к основной функции клавиши необходимо использовать краткое нажатие (менее 0,8 сек)</p> <p>**для доступа к дополнительной функции клавиши необходимо использовать продолжительное нажатие (более 2 сек)</p>			

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Подготовить поверхность в месте измерения толщины покрытия. Поверхность не должна иметь следов загрязнения. Контролируемый участок должен иметь характеристики, приведенные в таблице (Таблица 7.1).

Таблица 7.1 Характеристики контролируемого объекта

Характеристики	диапазон измерения 5÷2000 мкм	диапазон измерения 50÷20000 мкм
размеры основания, не менее, мм	25×25	100×100
возможность установки преобразователя на расстоянии от края изделия, не ближе, мм	12,5	25
толщина основания контролируемого изделия, не менее, мм	0,5	1,5

7.2 Подготовить образец основания и меру толщины для калибровки толщиномера. Поверхности образца основания и меры толщины не должны иметь следов загрязнения. Для достижения наибольшей точности измерений образец основания (по толщине, марке материала, шероховатости и кривизне поверхности) должен быть идентичен контролируемому.

7.3 Подготовить толщиномер к работе в соответствии с разделом 6.

7.4 Разместить преобразователь на расстоянии не менее 10 см от ферромагнитных объектов, также желательно сохранить пространственную ориентацию преобразователя, используемую при дальнейших измерениях.

7.5 Коротким нажатием на клавишу «Калибровка» войти в режим «КАЛИБРОВКА». Сразу после сообщения о переходе в режим калибровки будет произведена автоматическая компенсация преобразователя.

7.6 Установить меру толщины в виде диэлектрической пленки или неферромагнитной фольги на образец основания и установить преобразователь на меру толщины. На индикаторе должно появиться

показание, равное значению меры толщины с погрешностью измерения, указанной в п. 2.2. В случае удовлетворительного результата измерения продолжительным нажатием на клавишу «Ввод» завершить калибровку и перейти в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

7.7 При отличии показаний толщиномера от значения меры толщины произвести несколько дополнительных измерений с целью снижения погрешности установки преобразователя и коротким нажатием клавиши «Ввод» перейти к коррекции значения. Клавишами «Уменьшить» и «Увеличить» установить значение на индикаторе толщиномера максимально близким к значению меры толщины и нажать клавишу «Ввод» (коротко). Толщиномер перейдет в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

7.8 Если при подготовке толщиномера к измерениям была нарушена последовательность действий, необходимо повторить операции 6.2÷6.9.

7.9 Установить преобразователь на контролируемый участок изделия и после сдвоенного звукового сигнала считать показания цифрового индикатора.

7.10 Толщиномер обеспечивает вычисление статистических значений.

7.10.1 После входа в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» в правой части индикатора отображаются среднее арифметическое значение и количество измерений. После нажатия клавиши «Вверх» толщиномер переключается в режим отображения максимального и минимального значений. Повторное нажатие клавиши «Вверх» возвращает прибор к отображению среднего арифметического и количества измерений.

7.10.2 Сброс накопленных статистических данных производится нажатием клавиши «Вниз».

7.11 Толщиномер позволяет работать с несколькими (до 7) преобразователями поочередно, для каждого преобразователя может быть создано несколько калибровочных таблиц (всего не более 8) для различных условий контроля – нестандартные ферромагнитные свойства основания или покрытия, краевой эффект, кривизна поверхности и т.д. Смена преобразователя и/или калибровочной таблицы без выключения толщиномера доступна только в режимах «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» и «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

7.11.1 Для смены преобразователя перейти в один из вышеуказанных режимов. Отключить преобразователь от толщиномера. Подключить другой преобразователь. Выполнить п.п.6.11.3÷6.11.5.

Внимание: если в момент отключения преобразователя режим регистрации был активен, то после выбора калибровочной таблицы (п.6.11.5) сеанс регистрации будет автоматически завершен с сохранением накопленных значений.

7.11.2 Для смены калибровочной таблицы в режиме «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» при отключенной регистрации или «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» продолжительным нажатием клавиши «Ввод» перейти в режим выбора калибровочной таблицы. Выполнить п.п. 6.11.3÷6.11.5.

7.11.3 Рядом с символом преобразователя отобразится номер калибровочной таблицы, по умолчанию совпадающий с номером преобразователя, а также диапазон измерения и количество опорных точек. При необходимости клавишами «Вверх» и «Вниз» установить номер желаемой таблицы.

7.11.4 Разместить преобразователь согласно п. 6.4.

7.11.5 Подтвердить выбор калибровочной таблицы кратким нажатием клавиши «Ввод». После завершения автоматической компенсации преобразователя толщиномер перейдет в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

7.12 В памяти толщиномера организовано 8 групп измерений, в каждую из которых может быть записано до 120 измеренных значений.

7.12.1 Для входа в режим «РЕГИСТРАЦИЯ» необходимо кратко нажать на клавишу «Память» и выбрать номер группы для записи значений. Подтвердить кратким нажатием клавиши «Ввод», после чего все ранее зарегистрированные измерения в выбранной группе будут стерты, либо отменить переход в режим «РЕГИСТРАЦИЯ» продолжительным нажатием на клавишу «Ввод».

7.12.2 При возврате в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» на дисплее будет высвечиваться пиктограмма режима «РЕГИСТРАЦИЯ» с номером группы.

7.12.3 Отображение статистической информации аналогично п.6.10.1. Сброс накопленных статистических данных происходит при

входе в режим «РЕГИСТРАЦИЯ», в процессе накопления значений сброс статистических данных невозможен.

7.12.4 В случае ошибочного измерения толщиномер позволяет удалить из памяти любое количество сделанных измерений, начиная с последнего, вплоть до полной очистки группы. Продолжительное нажатие клавиши «Ввод» удаляет последнее значение, при этом обновляется статистическая информация, и на место удаленного значения выводится предыдущее, либо прочерк, если группа пуста.

7.12.5 Для завершения процесса регистрации необходимо коротко нажать клавишу «Память». Пиктограмма режима «РЕГИСТРАЦИЯ» и номер группы погаснут.

7.13 Для просмотра накопленных значений предназначен режим «ПРОСМОТР ПАМЯТИ».

7.13.1 При помощи продолжительного нажатия на клавишу «Память» войти в режим «ПРОСМОТР ПАМЯТИ». Клавишами «Вверх» и «Вниз» выбрать группу и подтвердить коротким нажатием клавиши «Ввод».

7.13.2 Клавишами «Вверх» и «Вниз» просмотреть значения.

7.13.3 Нажатием клавиши «Память» вызвать отображение сводной статистической информации по группе: максимальное и минимальное значения, среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение. Вернуться в предшествующий режим повторным коротким нажатием клавиши «Память».

7.13.4 Отмена просмотра памяти и возврат в режим «ДИСКРЕТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» осуществляется продолжительным нажатием на клавишу «Ввод».

7.14 При работе в условиях недостаточной освещенности толщиномер позволяет воспользоваться подсветкой дисплея (дисплей с подсветкой устанавливается по требованию заказчика). Для включения подсветки необходимо коротко нажать клавишу «Питание», отключить подсветку можно повторным нажатием. Если в течение 15 с не было произведено измерение или нажатие на любую клавишу, подсветка будет отключена автоматически

7.15 В режиме «ГРАДУИРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ» толщиномер позволяет калибровать передаточную функцию преобразователя путем создания в энергонезависимой памяти прибора таблицы опорных точек. Данная операция производится только квалифицированным специалистом при наличии необходимого метрологического обеспечения: аттестованные меры толщины,

ферромагнитное основание с заданными характеристиками. Методика калибровки линейности описана в документации «Методика градуировки преобразователя для магнитного толщиномера МТ2007» и предоставляется по требованию заказчика.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание толщиномера состоит из профилактического осмотра, текущего ремонта и поверки.

8.2 Профилактический осмотр производится обслуживающим персоналом перед началом работы и включает в себя:

- внешний осмотр;
- проверку работоспособности органов управления и коммутации;
- проверку целостности кабеля преобразователя.

8.3 Ремонт толщиномера производится на предприятии-изготовителе.

8.4 Поверка толщиномера производится в соответствии с ГОСТ 8.502-84 ГСН «Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки» не реже 1 раза в год.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице (Таблица 9.1).

Таблица 9.1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
При включении питания показания индикатора мигают или толщиномер сразу выключается	Разряжен элемент питания	Заменить элемент питания
Большой разброс показаний при измерении в одной точке	Неудовлетворительно подготовлена контролируемая поверхность	Произвести подготовку контролируемой поверхности в соответствии с методикой 6.1
Показания толщиномера выходят за пределы погрешности	1.Износ наконечника. 2.Условия эксплуатации не соответствуют п.1.4	1.Перекалибровка градуировочной характеристики. 2.Измерения не возможны
Отсутствуют показания на индикаторе при измерениях	1.Отсутствует контакт в разъеме преобразователя 2.Обрыв соединительного кабеля	1.Проверить контакт, устранить неисправность. 2.Устранить обрыв кабеля.

9.2 При эксплуатации толщиномера могут иметь место неисправности, не перечисленные в таблице (Таблица 9.1).

9.3 После устранения неисправностей подготовить толщиномер к работе в соответствии с указаниями раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации.

9.4 Устранение неисправностей, требующих вскрытия толщиномера, производится на предприятии-изготовителе.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Толщиномер магнитный МТ2007 заводской номер

_____, соответствует техническим условиям

ТУ 4276-004-45025003-2003 и признан годным для эксплуатации.

Толщиномер укомплектован следующими преобразователями:

Наименование преобразователя	Кол-во (шт)
Преобразователь МТ20-02	
Преобразователь МТ20-20	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие толщиномеров техническим условиям ТУ 4276-004-45025003-2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также работ по техническому обслуживанию, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации электронного блока – 5 лет со дня ввода толщиномеров в эксплуатацию.

11.3 Гарантийный срок преобразователя – 12 месяцев со дня ввода толщиномеров в эксплуатацию.

11.4 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления толщиномеров.

11.5 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно отремонтировать толщиномер вплоть до замены его в целом, если за этот срок толщиномер выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

Безвозмездный ремонт толщиномеров производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Предъявление и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с действующими условиями поставки продукции.

Рекламации направлять по следующим адресам:

для обычной почты: **107045, г. Москва, а/я 146**

для курьер-доставки: **107045, г.Москва, Печатников пер., 16, оф.11**

Перед отправкой предварительно уточните адрес по телефонам:
8 (495) 984-85-83; 8 (903) 740-82-38

Таблица рекламаций

Дата	Неисправность	Устранение

Консультации и вопросы по электронной почте akacontrol@gmail.com

Дата	Неисправность	Устранение

Полная информация о толщиномере МТ2007 размещена на сайте www.mt2007.ru